

---

---

DYZZ-3110  
直流电阻测试仪

使  
用  
说  
明  
书

江苏大赢电气制造有限公司

---

---

---

## **重要提示**

仪器在不使用的情况下，请及时关闭电源！

如果长期不使用仪器，请定期进行充、放电，电池应至少每月充、放电一次。

严禁亏电使用，亏电将严重缩短电池寿命，甚至使电池报废，当仪器欠电时，应马上关闭电源，进行充电。避免因电池放电时间过长而导致电池失效。

充电灯：充电器上的充电灯在充电过程中亮红色；充电完成后亮绿色。

用户不得私自拆卸仪器并更换电池，仪器或电池故障时请返厂处理。

---

---

## 目 录

1 简介.....	1
2 包装内容.....	1
3 功能特点.....	1
4 技术指标.....	2
5 对电池充电.....	2
6 产品外观.....	3
7 操作使用说明.....	3
8 注意事项.....	8

---

## 1 简介

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。

DYZZ-3110 直流电阻测试仪是一款创新型产品，内置大容量锂电池，仪器与测试线采用机线一体设计，产品体积小巧，便于携带。产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量，而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试品的测量，仪表测试速度快、准确度高。

## 2 包装内容

收到货运包装箱后，打开包装箱并检查是否有损坏。如果货运包装箱已损坏，或衬垫材料有压痕，请通知货运公司和离您最近的公司销售处。

请检查您是否在整套设备中收到下列物品：

标配：

- ✓ 1 台测试仪
- ✓ 1 套测试线（红、黑各一条，接地线一条）
- ✓ 1 个充电器（16.8V）
- ✓ 1 份印刷版用户手册
- ✓ 1 份合格证及出厂测试报告

## 3 功能特点

◆ 锂电池供电或者 220V 交流供电自适应，一次充电，可连续进行上百台变压器直流电阻测试，测试过程简单、方便。

◆ 输出六档电流，最大输出 10A 电流，最大输出 25V 电压，

---

并且可自动选择电流，方便快捷。

- ◆量程宽、精度高， $500\mu\Omega \sim 50K\Omega$ 。
- ◆具有电阻温度换算功能。
- ◆具有反电动势保护、断线保护、断电保护、过热报警等多种保护功能。
- ◆4.3寸工业级高亮度彩色液晶屏，在强阳光下显示依然清晰可见。
- ◆具有本机存储和优盘存储。

## 4 技术指标

直阻测试			
电流档位	测量范围	电流档位	测量范围
10A	$500\mu\Omega \sim 200m\Omega$	100mA	$10\Omega \sim 200\Omega$
5A	$10m\Omega \sim 1\Omega$	10mA	$50\Omega \sim 2k\Omega$
1A	$100m\Omega \sim 20\Omega$	1mA	$500\Omega \sim 50k\Omega$
技术指标			
准确度	±(读数×0.2%+2字)	最高分辨率	$0.1\mu\Omega$
使用条件及外形			
工作电源	内置锂电池或外置充电器，充电器输入 100~240VAC, 50Hz/60Hz		
充电电压	16.8V	充电电流	$\leq 2A$
充电时间	约 4 小时	使用时间	大于 8 小时
主机重量	5.0kg (含测试线)	主机尺寸	325mm(长)×225mm(宽)×125mm(高)
使用温度	-10°C~50°C	相对湿度	$\leq 90\%$ , 不结露

## 5 对电池充电

在首次使用测试仪器之前或长时间存放之后或电池电量低时，请使用其随附的充电器对电池至少充电 2 小时，并且充电时可继续使用仪器。电池完全充满后，充电器指示灯由红色变为持续绿色。

## 6 产品外观



## 7 操作使用说明

### ◆ 测试接线


测试线的红、黑测试钳接被测试品的两端；测试线另一端按颜色接仪表的红、黑接线柱。

### ◆ 智能电量管理

仪器在长时间未操作时，自动调暗液晶背光，以节省电量；  
仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能；仪器电量低时可  
插充电器充电，并可在充电过程中正常使用仪器。

### ◆ 使用操作

所有测试线接好以后，打开电源开关，仪器初始化后进入  
“主菜单”屏，如下图所示。

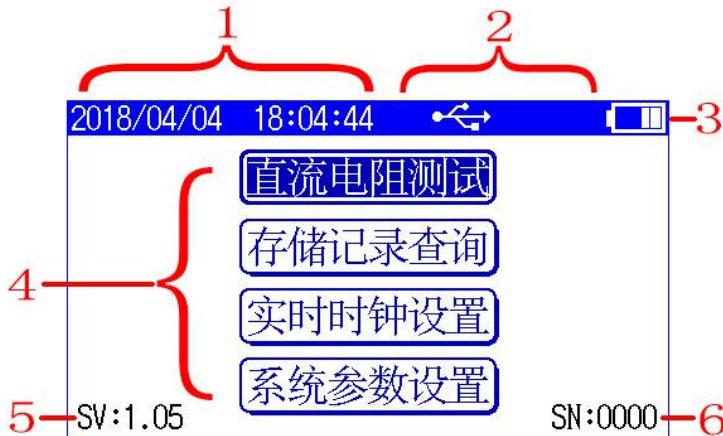

编号	说明
1	显示日期时间。
2	显示外设和当前操作状态。
3	电量显示，电量低时此图标闪烁。 
4	插入优盘时显示此图标。  测试过程中显示此图标并闪烁 仪表内部温度过热显示此图标，红色闪烁时禁止测试。 
5	仪器主菜单操作区，通过上、下键选择相应功能，按“确认”键进入相应功能菜单。 <b>直流电阻测试</b>
6	直流电阻测试功能，可测变压器、互感器、电抗器等感性试品和铜排、导线、开关触点等阻性试品。 <b>测试记录查询</b> 查询测试过程中保存的各组数据；在存储查询屏可以进行转存优盘操作。

编号	说明
实时时钟设置	设置仪器的日期、时间。
系统参数设置	需要密码操作，不对用户开放。
5	SV：显示仪器当前的软件版本号。


选择 **直流电阻测试** 菜单进入直流电阻参数设置屏，如下图。



编号	说明
1	<p>一级操作目录，通过“上下”键选择这些功能，当这些功能被选定后，按“左右”键选择对应功能的参数。</p> <p> 小提示：光标在一级操作目录下，可按“确认”键将光标快速跳转到 <b>开始测试</b> 按钮，可快速启动测量。</p>

编号	说明
测试温度	设置所测试品的当前温度，温度数值从-99°C～+99°C。
折算温度	设置测得的电阻值需要折算的温度值，折算温度数值从 0°C～+255°C，此数值关系电阻折算值的准确性。
绕组材料	设置试品的绕组材料，可选铜、铝，绕组材料关系到电阻折算值所用的折算系数。
测试电流	选择测试电流档位，可选 1mA、10mA、0.1A、1A、5A、10A 和自动。
2	二级操作目录，对应一级操作目录的设置参数，通过“左右”键移动光标，“上下”键修改参数。  小提示：光标在二级操作目录下，可按“确认”或“取消”键将光标快速跳转到一级操作目录。
3	当前所选测试电流的测量范围。
4	光标在此处时，按“确认”键启动测量。

“直阻测试结果”屏如下图。

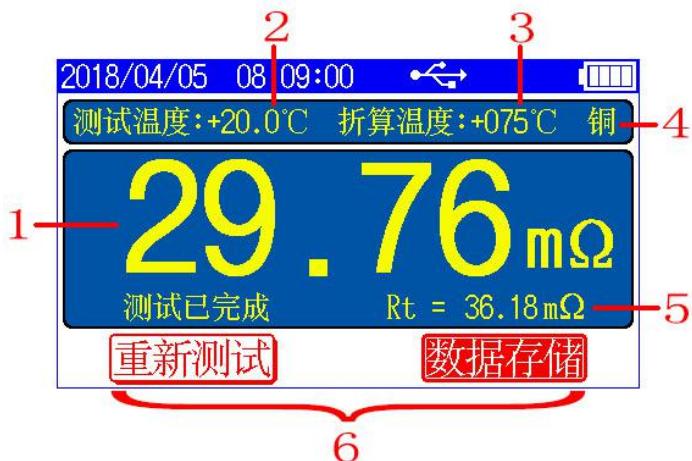

编号	说明
1	实际测量的电阻值。
2	测试该相绕组时的试品温度。
3	需要折算到的温度数值。
4	绕组材料。
5	温度折算后的电阻值。
6	菜单选择区域。 按“左右”键移动光标选择相应功能，按“确认”键执行当前所选功能，按“取消”键返回上一屏。
<b>重新测试</b>	仍按当前的设置参数重新测试。
<b>数据存储</b>	将当前的测试结果保存到本机或保存到外接优盘。  💡 小提示：保存到优盘的数据为 WORD 格式，可直接用 OFFICE 打开进行编辑或打印。

---

## 8 注意事项

测试无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。

在测试过程中或放电过程中不允许拆除测试线和切断电源开关。

在测试变压器过程中，变压器未测量侧绕组必须开路。